



INSPECTIERAPPORT NR.: 10.2.21594.710

SPRINKLERBEVEILIGING

betreffende het periodiek onderzoek in de gebouwen van:

**Timco Plastics B.V.
De Vest 60
5555 XP VALKENSWAARD**

Datum van onderzoek : 13 juli 2010

Volgende inspectie voor : 21 januari 2011

Inspectiefrequentie : halfjaarlijks

Objectnummers volgens situatietekening nr. : 21594-001

Door sprinklerinstallatie(s) beveiligde object(en) : gebouwen 1 en 2 (20 % van het risico)

Niet door sprinklers beveiligde ruimte(n) : LS-ruimte

De sprinklerinstallatie is aangelegd volgens de voorschriften respectievelijk normen : VAS, uitgave 1987

Brandcompartimentsklasse : A (zie bijlage brandcompartimentsklasse)

Watervoorziening : eerstegraads

Doormelding : de sprinklerinstallatie is uitgevoerd als doormeldinstallatie die geheel voldoet aan de VAS, uitgave 1987 hoofdstuk 9, waarbij de doormelding naar de brandmeldpost geschiedt via een niet-continu bewaakte verbinding

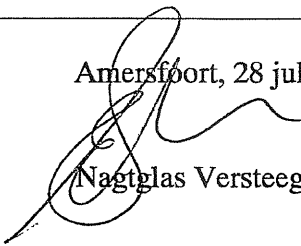
Bijlage(n) : situatietekening nr. 21594-001

CONCLUSIE: Waarborgt de sprinklerinstallatie de : **NEEN**
beveiliging die men er billijkerwijze van mag
verwachten?

Inspecteur: H.A. v.d. Last

Amersfoort, 28 juli 2010

Ref. nr. C.I.: NVI/N.V.T.


Nagtglas Versteeg Inspecties

SAMENVATTING¹

- B11. Voldoet de installatie aan de desbetreffende : neen
voorschriften?
- B60/B62. De volgende afwijkingen zijn geconstateerd. : zie B61/B63
- B61/B63. Afwijkingen op de normen en/of :
voorschriften die de doelmatigheid van de
brandbeveiliging bedreigen.
- 1007.1 Wegens de exorbitant grote buitenopslag van brandbare goederen binnen 10 mtr. uit
de gevels is het niet verantwoord meer om een certificaat af te geven.
- B69. Tot welke opmerkingen geeft de installatie :
nog aanleiding?
- 0701.1 Door de installateur(BAM) is schriftelijk verklaard dat in de sprinklerinstallatie
geen sprinklers zijn toegepast welke onder het sprinklerrecall-programma vallen.
- 0506.2 In verband met het gestelde in het door NCP/LPCB uitgegeven Memorandum 57A
dienen "droge sprinklers, moedersprinklers en doppelsprinklers" 10 jaar na
installatiedatum op de goede werking te worden getoetst.
Onderstaande inventarisatie is bedoeld om plaats en aantal van deze droge
sprinklers te bepalen. De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door de
eigenaar/gebruiker van de installatie in samenwerking met de installateur en de
inspectie-instelling.

Inventarisatie droge sprinklers			
Locatie sprinklers	Aantal	Installatiedatum	Testdatum
Luifel bij hoofdingang	3	2002	
Moedersprinklers	geen		
Doppelsprinklers	geen		

- 1007.1 Wij maken u erop attent dat de reinwatertank conform Memorandum 67 in 2011
weer inwendig moet worden geïnspecteerd en indien noodzakelijk, moet worden
gereinigd.
- 1007.2 Wegens tijdgebrek bij de opdrachtgever, is de watervoorziening deze inspectie niet
getest. De eerstvolgende inspectie dient dit weer te worden getest.

¹ Afwijkingen die staan vermeld achter de vraag 'De volgende afwijkingen zijn geconstateerd' dienen conform de certificeringsregeling te worden gecorrigeerd om de ja-conclusie op termijn niet in gevaar te brengen. Afwijkingen die staan vermeld achter de vraag 'Afwijkingen op de normen en/of voorschriften waardoor de installatie niet beantwoordt aan het doel waarvoor deze is aangelegd' hebben een neen-conclusie tot gevolg.